



# ARCHKASO spol. s r.o.

## **RESTAURÁTORSKÁ ZPRÁVA**

### ***O PROVEDENÍ PRŮZKUMU NA ZNAKU KOUŘIMSKÉHO PŘEDBRANÍ***

#### Specifikace památky:

Název památky: ZNAK – KOUŘIMSKÉ PŘEDBRANÍ  
Umístění památky: ČESKÝ BROD  
Katastrální území: ČESKÝ BROD  
Parcelní číslo: st. 89  
Okres: KOLÍN  
Kraj: STŘEDOČESKÝ KRAJ  
Rejstřík ÚSNKP: 30659/2-714  
Název projektu: PRŮZKUM K RESTAUROVÁNÍ KOUŘIMSKÉHO PŘEDBRANÍ

#### Vlastník památky:

Město Český Brod, Husovo náměstí 70, 282 01, Český Brod

IČ: 00235334

Zastoupený ve věcech smluvních: Bc. Jakub Nekolný, starosta

#### Objednavatel:

Město Český Brod, odbor rozvoje, Husovo náměstí 70, 282 01, Český Brod

IČ: 00235334

Zastoupený ve věcech smluvních: Bc. Jakub Nekolný, starosta

#### Dodavatel opravy:

ARCHKASO, spol. s r. o., Zalešany 15, 280 02 Kolín, IČ: 25311271, DIČ: CZ25311271

Zastoupený ve věcech technických a smluvních:

akad. soch. a rest. Jaroslav Jelínek, jednatel společnosti, tel: 731 612 774

Na základě prohlídky na místě nábrusových sond, byly provedeny odběry povrchových úprav kamene pískovcového znaku „Leopolda III.“ Tyto odběry svědčí o heroldickém rozbarvení původního pojetí erbu včetně římsy dále se nacházejí depozity již původních defektů kamene, které vznikly řešením polychromních úprav erbu, tyto depozity tmelů jsou povahy vápenné, které vykazují barevnosti jako je tm. červená. Vlastní erb byl již v minulosti opravován a restaurátorsky doplněn o chybějící hmoty, které jsou pod slabými barevnými retušemi Porosilu ZV, v těchto místech jsou značné dezinformace o původním rozbarvení a kolorování jednotlivých ploch není v souladu s rozbarvením heraldického určení erbu. V současné době je erb ve velmi dobrém stavu, nevyznačuje žádné statické a tektonické

nestabilní struktury (rozrušený kámen, stav písku, cihla rozmrzlá) plenty bez materiálového určení tzn. různorodost plent: beton, taška, cihla, kámen, pojení mezi nimi zcela rozrušené.

**Doporučení:** doporučujeme patě nové vyzdění pískovcovými bloky, které obstojí jako nosný materiál, tímto způsobem opravit kaverny zdiva s následným nahozením omítkami.

Líc kamenné hmoty musí respektovat probíhající roviny plochy brány, tak aby v budoucím ohození bylo využito tenkovrstvých omítek.

*Zprávu vypracoval akademický sochař a restaurátor Jaroslav Jelínek*

*V Zalešanech, dne: 10. 12. 2018*



*akad. soch. a rest. Jaroslav Jelínek*

*jednatel společnosti ARCHKASO, spol. s r. o.*